

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
ISO 13919-1 —
2017

Сварка
СОЕДИНЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ ЭЛЕКТРОННО-
ЛУЧЕВОЙ И ЛАЗЕРНОЙ СВАРКОЙ.
РУКОВОДСТВО ПО ОЦЕНКЕ
УРОВНЯ КАЧЕСТВА ДЛЯ ДЕФЕКТОВ

Часть 1

Сталь

(ISO 13919-1:1996, IDT)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2018

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «Национальная экспертно-диагностическая компания» {ООО «НЭДК») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 364 «Сварка и родственные процессы»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 30 ноября 2017 г. № 52-2017)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Азербайджан	AZ	Азстандарт
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Грузия	GE	Грузстандарт
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Молдова	MD	Институт стандартизации Молдовы
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Туркменистан	TM	Госгосслужба «Туркменстандартлары»
Узбекистан	UZ	Узстандарт
Украина	UA	Минэкономразвития Украины

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 августа 2016 г. № 530-ст межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 13919-1—2017 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2019 г.

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 13919-1:1996 «Сварка. Соединения, полученные электронно-лучевой и лазерной сваркой. Руководство по оценке уровня качества для дефектов. Часть 1. Сталь» («Welding — Electron and laser-beam welded joints — Guidance on quality levels for imperfections — Part 1: Steel». IDT).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 44 «Сварка и родственные процессы», подкомитетом SC 10.

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

ГОСТ ISO 13919-1—2017

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты» (по состоянию на 1 января текущего года), а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© ISO. 1996 — Все права сохраняются
©Стандартинформ, оформление. 2018

8 Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения.....	1
2 Нормативные ссылки.....	1
3 Обозначения.....	2
4 Оценка сварных швов.....	2
Приложение А (справочное) Дополнительная информация по применению настоящего стандарта...	9
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам.....	9

Введение

ISO 13919 состоит из следующих частей под общим наименованием «Сварка. Соединения, полученные электронно-лучевой и лазерной сваркой. Руководство по оценке уровня качества для дефектов»:

- часть 1. Сталь;
- часть 2. Алюминий и его сплавы.

Настоящий стандарт может применяться при разработке нормативных документов на продукцию. Он может использоваться в рамках системы менеджмента качества для производства сварных соединений. Настоящий стандарт содержит три диапазона допустимых размеров для каждого вида дефекта, которые представлены уровнем качества, выбираемым для конкретного применения. Необходимый уровень качества сварного соединения в каждом случае задается ответственным разработчиком совместно с производителем, потребителем и/или другими заинтересованными сторонами. Необходимый уровень качества должен быть задан до начала изготовления, на стадии исследования или заказа. Для конкретных условий могут потребоваться дополнительные сведения.

Уровни качества, приведенные в настоящем стандарте, соответствуют основному диапазону допустимых размеров дефектов и относятся к сварным соединениям, а не к конкретным изделиям в целом или их составным элементам. В одном и том же изделии или его элементах возможно применение различных уровней качества. Основной задачей настоящего стандарта является установление уровней качества для оценки любых сварных соединений. Уровни качества приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Уровни качества сварных соединений в зависимости от дефектов

Обозначение уровня качества	Уровень качества
О	Невысокий
С	Средний
В	Высокий

Установление более жестких требований к допустимым размерам дефектов швов по сравнению с приведенными уровнями качества (например, при динамических нагрузках) может повлечь включение дополнительных операций механической обработки шва после сварки с целью удаления поверхностных дефектов.

Для большинства сварных соединений допустимые размеры дефектов могут быть заданы одним уровнем качества для любого вида дефекта. В некоторых случаях, например для некоторых типов сталей и конструкций, а также при усталостной нагрузке или для герметичности, может возникнуть необходимость установления различных уровней качества для различных дефектов в одном сварном соединении или введения дополнительных требований.

При выборе уровня качества для конкретного применения должны учитываться особенности конструкции, последующая обработка, например наплавка, режим нагрузки (например, статический, динамический), условия эксплуатации (например, температура, условия окружающей среды) и последствия разрушения. При выборе уровней качества также учитываются экономические факторы, включающие стоимость изготовления, контроля, испытаний и ремонта.

Дефекты оцениваются только по реальным размерам, для их выявления и оценки может потребоваться применение нескольких методов неразрушающего контроля. Выявление дефектов и оценка их размеров зависят от методов контроля и испытаний, установленных стандартом или техническими условиями на продукцию.

Настоящий стандарт не содержит методы выявления и определения размеров дефектов, поэтому он применяется совместно с документами, содержащими требования к проверке, контролю и испытаниям. Необходимо учитывать, что методами неразрушающего контроля не всегда можно выявить отдельные дефекты, приведенные в таблице 2, и определить их размеры.

Настоящий стандарт охватывает толщины материала (глубины проникновения) от 0,5 мм и выше для электронно-лучевой и лазерной сварки. Следует отметить, что допустимый размер для всех видов дефектов имеет верхний предел. Применение толщин свыше 50 мм для электронно-лучевой сварки и 12 мм для лазерной сварки безопасно, но требования могут оказаться завышенными, и поэтому могут потребоваться специальные меры, такие как зачистка, для соответствия требованиям по допустимым размерам выпуклости шва и подрезов. На такие меры должно быть обращено внимание во время аттестационных испытаний процедуры сварки, и при необходимости могут потребоваться специальные требования.

ГОСТ ISO 13919-1—2017

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Сварка

СОЕДИНЕНИЯ. ПОЛУЧЕННЫЕ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ И ЛАЗЕРНОЙ СВАРКОЙ. РУКОВОДСТВО ПО ОЦЕНКЕ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ДЛЯ ДЕФЕКТОВ

Часть 1

Сталь

Welding. Electron and laser-beam welded joints. Guidance on quality levels for imperfections
Part 1. Steel

Дата введения — 2019—03—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает уровни качества сварных соединений из стали, выполненных электронно-лучевой и лазерной сваркой в зависимости от дефектов шва. Для оценки качества широкого диапазона сварных соединений в настоящем стандарте представлены три уровня качества. Эти уровни относятся к качеству производства, а не к работоспособности изделия.

Настоящий стандарт распространяется на электронно-лучевую и лазерную сварку:

- нелегированных и легированных сталей;
- всех типов сварных швов, выполненных с применением или без применения дополнительной присадочной проволоки;
- материалов толщиной не менее 0,5 мм.

При наличии в сварном соединении значительных отклонений от геометрической формы и размеров, указанных в настоящем стандарте, необходимо оценить, в какой степени применимы условия настоящего стандарта.

8 настоящем стандарте не рассматриваются металлургические характеристики сварного соединения, например размер зерна и твердость.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

EN 25817^{1>} Arc welded joints in steel — Guidance on quality levels for imperfections (ISO 5817:1992) (Соединения сварные сталей, выполненные дуговой сваркой. Руководство по оценке уровня качества для дефектов (ISO 5817:1992))

EN 26520^{2>} Classification of imperfections in metallic fusion welds, with explanations (ISO 6520:1982) (Классификация дефектов сварных швов металлических материалов, полученных сваркой плавлением. с пояснениями (ISO 6520:1982))

Заменен на ISO 5817:2014 «Сварка. Сварные соединения из стали, никеля, титана и их сплавов, полученные сваркой плавлением (исключая лучевые способы сварки). Уровни качества по дефектам».

^{2>} Заменен на ISO 6520-1:2007 «Сварка и родственные процессы. Классификация геометрических дефектов металлических материалов. Часть 1. Сварка плавлением».

3 Обозначения

В настоящем стандарте применены следующие обозначения:

AL — расстояние между двумя дефектами (порами, полостями);

b — ширина сварного шва;

a — максимальный размер дефекта (поры, полости);

1 — площадь проекции пор или полостей;

δ — расстояние от оси в тавровом (Т-образном) соединении;

l — размер дефекта (высота, ширина);

$L_{\text{п}}$ — отклонение от глубины проплавления;

l — длина дефекта (измеренная в любом направлении);

L — длина оцениваемого участка сварного шва (длина контролируемого участка сварного шва);

L_c — длина участка локализованной пористости (длина сварного шва, подверженная пористости);

s — глубина проплавления:

— глубина проплавления в тавровом (Т-образном) соединении;

t — толщина свариваемых деталей.


4 Оценка сварных швов

Ограничения на дефекты приведены в таблице 2.

Сварные соединения должны оцениваться отдельно для каждого типа дефектов. Различные типы дефектов, выявленные в поперечном сечении сварного соединения, могут требовать отдельного рассмотрения.


Таблица 2— Дефекты

м	наименование дефекте	Обозначение по «SO 6520-1	примечание	Ограничения на дефекты для различных уровней качества		
				Невысокий О	Средний С	высокий В
1	Трещина	100	Все виды трещин, кроме микротрещин (площадь трещины менее 1 мм ²). Кратерные трещины см. Ns 2	Не допускается	Не допускается	Не допускается
2	Кратерная трещина	104		Лекальная кратерная трещина допускается	Не допускается	Не допускается
3	Полости и газовые поры	200	Дэлмны соблюдатья следующие условия и ограничения для дефектов: а) максимальный размер t, l_2 или L) для единичной поры: б) максимальная величина суммарной площади проекции дефектов. Проецирование производится в направлении, параллельном поверхности и перпендикулярном оси сварного шва. Это относится к площади, равной величине l умноженной на длину сварного шва, где длина шва считается фактической длиной сварного шва. или 100 мм. смотря что меньше	/или $h \leq 0.5 f$. или 5 мм, наименьшее из этих значений $f \leq 6\%$	/или $L \leq 0.4 l$ или 3 мм. наименьшее из этих знамений $f \leq 2\%$	/ или $L \leq 0.3 G$. или 2 мм. наименьшее из этих знамений $f \leq 0.7 \%$
4	Скопление пор (локализованное) и линейная пористость	2013 2014	Доланы соблюдатья следующие условия и ограничения для дефектов: а) максимальный размер l (l, l_2 иш L) для единичной поры	/ или $L \leq 0.5 t$ или 5 мм. наименьшее из этих значений	/ или $L \leq 0.4 l$ или 3 мм. наименьшее из этих знамений	/ или $L \leq 0.3 G$ или 2 мм. наименьшее из этих значений

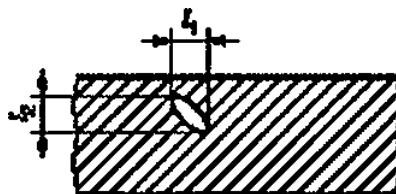


*"■ Продолжение таблицы 2

N4	Наименование дефекте	Обозначение по ISO 6520-1	Поимечие	Огратчения на дефекты для различны* уровней качества		
				Невысокий 0	Средний С	высокий в
4	Скопление пор (локализованное) и линейная пористость	2013 2014	б) максимальная величина суммарной площади проекции дефектов. Проецирование производится в направлении, параллельном поверхности и перпендикулярном оси сварного шва. Это относится к площади, равной величине f умноженной на длину сварного шва. где длина шва считается фактической длиной сварного шва. или 100 мм. смотря что меньше Кроме того: с) расстояния $d\epsilon$ между отдельными порами в локализованном скоплении пор или в цепочке лор должны быть оценены. Любые две поры на расстоянии меньше чем должны оцениваться, как локализованная (суммарная) пористость; d) локализованная пористость допускается, если подверженная ей длина сварного шва меньше чем:	/56%	/5 2%	/SO.7%
				025t или 5 мм. наименьшее из этих значений	0.51 или 10 мм. наименьшее из этих значений	0,51 или 15 мм. наименьшее из этих значений
				$\epsilon_c s 2f$		$\epsilon_c S f$

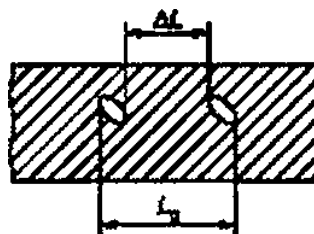

Подверженная пористости длина сварного шва ϵ_c при локализованной пористости. Следует применять d) ограничение при приемке

Продолжение теблицы 2

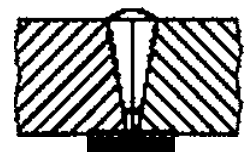			Ограничения ма дефекты для различным уровнем качества			
№	Наименование дефекта	Обозначение л0(\$0 6520-1	Примечание	Невысокий о	Средний С	Высокий в
5	Усадочная раковина и кратерная усадочная раноейна	202 2024		Следует применять ограничения для пористости		
6	Твердое включение	300		Неприменимо		
7	Несллавление	401		Л s 025 s или 1 мм. наименьшее из этих значений	Не допускается	Не допускается
6	Непровар	402	Глубина непровара л, при заданном полном проплавлении сварных швов должна быть менеечем: 	л, \$0.15\$или 1 мм. наименьшее из этих значений	Не допускается	Не допускается
Неполный провар может быть установлен для конкретного случая. Рисунки ниже явля-ются примерами таких случаев. Ограниче-ния относятся к величине Л,, что приводит к проплавлению меньше чем установлено. Превышение установленного проплавления может также быть дефектом. Ограниче-ния для Л2 зависят от конкретного случая и должны быть указаны. Максимальное скло-не ниеЛ.:				Л, S 025 вили 1 мм. наименьшее из этих значений	Л, S 0,2 s или 0.7 мм. наименьшее из этих эчений	Л, \$ 0,15 s или 0.5 мм. наименьшее из этих значений
Сварка на подкладке: 						

ГОСТ ISO 13919-1—2017

Ф Продолжение таблицы 2

№	Наименование дефекта	Обозначение по (ISO 6520-1)	примечание	Ограничения на дефекты для различных уровней качества		
				Низкий О	Средний С	Высокий В
в	Непровар	402	Замковое соединение:  Сварка плакированных материалов. С последующей строжкой корня шва и дуговой сваркой со стороны плакирования: 			
9	Дефекты угловых сварных швов		Дефекты № 1, Ю, 1.16, 1.20, 1.21 и 3.2 согласно ISO 5817. Ограничения для дефекта № 3.2 согласно ISO 5817 должны устанавливаться для каждого конкретного случая	Ограничения для дуговой сварки, см. ISO 5817. уровень D	Ограничения для дуговой сварки, см. ISO 5817. уровень C	Ограничения для дуговой сварки, см. ISO 5817. уровень B
Ю	Подрез (непрерывный и прерывистый)	5011 5012		ns 0.15 Гили 1 мм. наименьшее из этих значений	Л £0.1 Гили 0.6 мм. наименьшее из этих значений	ft s 0.05 t или 0.5 мм. наименьшее из этих значений
11	Превышение выпуклости (стыковой шов)	502	 Применяется к выпуклости на лицевой стороне шва	h s 0.2 мм * 0.3 / или 5 мм. наименьшее из этих значений	Л S 0.2 мм * 0.2 Г или 5 мм. наименьшее из этих значений	Л S 0.2 мм + 0.15 / или 5 мм. наименьшее из этих значений

Продолжение таблицы 2

№	Наименование дефекта	Обозначение до (SO 6520-1	Примечание	Отражения не дефекты для различным уровней кекетее		
				невысокий о	Средний С	Высокий в
12	Превышение ев	504		$h \leq 0.2 \text{ мм} * 0.3 \text{ Г}$ иги 5 мм, наимень- шее из этих значе- ний	$L \leq 0.2 \text{ мм} + 0.2 \text{ г}$ или 5 мм. наимень- шее из этих значе- ний	$h \leq 0.2 \text{ мм} * 0.15 \text{ Г}$ или 5мм. наимень- шее из этих значе- ний
Применяется при сварке корня шва в одно- сторонних сварных соединениях						
13	Линейное смещение	507		$L \leq 0.25$ (или 3 мм. наименьшее из этих значений	$L \leq 0.15$ Гили2мм. наименьшее из этих значений	$L \leq 0.1 \text{ Г}$ иги 2 мм. наименьшее из этих значений
Ограничения относятся к отклонениям от правильного положения. При отсутствии других указаний правиль- ным признается положение при совпадении осевых линии!						
14	Протек	509		$f_t, \leq 0.3 f * h_2$ или 05 г. наименьшее из этих значений	$f_t, \leq 0.2 \text{ Г} +$ или 0.3 г. наименьшее из этих значений	$L, \leq 0.1 \text{ Г} + L_2$ или 0.2 С наименьшее из этих значений
МВыпаянм лропявлвннвиоат до нвипц- рой степени скомпенсировать гротек. При- менимо при сварке тонких листовых матери- алов. где в г 0.5Г и г s 2 мм						
15	Незаполненная дета кромок	511		$L \leq 0.3 \text{ Г}$ или 1 мм. наименьшее из этих значений	$L \leq 0.2$ (или05мм. наименьшее из этих значений	$h \leq 0.1$ Гили 0.5 мм. наименьшее из этих значение

® Окончание таблицы 2

N4	Наименование дефекте	Обозначение по (SO 6520-1	примечние	Ограmkчения на дефекты для различных уровней качества		
				Невысокий 0	Средний С	высокий в
16	Вогнутость корня шва Подрез корня шва	515 5013	VciAIIС	A £ 0.3 1 или 1 мм. наименьшее из этих значений	Л £0.21 или 0.5 мм. наименьшее из этих хаме ний	h £0.1 1или0,5мм. наименьшее из этих значений
17	Отклонение от задан* ной оси сварного со- единения		*1	А, £ 0.15 s, или 1 мм. наименьшее из этих знамений	0, £ 0.1 а, или 0.5 мм. наимень- шее из этих значе- ний	h, £ 0.05 s, или 0.3 мм. наимень- шее из этих значе- ний
16	Брызги металла	602	Г 1 • •« в 1 "1 «1 HI 1HI 1 HI 1 IO 1 IO I«- * ' e • "	Уровень приемки зависит от конкретного случая. Брызги имеют состав, идентичный составу основного и при* сачочного металлов		

Приложение А
(справочное)

Дополнительная информация по применению настоящего стандарта

Различные изделия производятся для разного применения, но с одинаковыми требованиями. К одинаковым деталям, изготавливаемым на разгонных производствах, должны применяться одинаковые требования для гарантии того, что работы проводятся в соответствии с одинаковыми требованиями.

Применение настоящего стандарта является одной из основ системы обеспечения качества при производстве сварных конструкций.

Существует теоретическая возможность объединения влияния отдельных дефектов. В этом случае общая сумма всех допустимых отклонений должна ограничиваться определенными величинами для различных уровней качества. Величина единичного дефекта может превышать величину Sft. например в случае единичной поры.

Настоящий стандарт может быть применен совместно со стандартами для уровней приемки при неразрушающих методах контроля.

Приложение ДА
(справочное)

**Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов
межгосударственным стандартам**

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта
EN 25817		М)
EN 26520	—	•.2)
* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.		

В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 5817—2009 «Сварка. Сварные соединения из стали, никеля, титана и их сплавов, полученные сваркой плавлением (исключая лучевые способы сварки). Уровни качества».

²⁾ В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 6520-1—2012 «Сварка и родственные процессы. Классификация дефектов геометрии и сплошности в металлических материалах. Часть 1. Сварка плавлением».

ГОСТ ISO 13919-1—2017

УДК 621.791

МКС 25.160.40

ЮТ

Ключевые слова: электронно-лучевая сварка, лазерная сварка, уровни качества, дефекты сварных соединений сталей

БЗ 8—2017/101

Редактор *В.Н. Шмельков*
Технический редактор *И.Е. Черепкова*
Корректор *Е.Р. Ароян*
Компьютерная вёрстка *Ю.В. Поповой*

Сдано в набор 30.08.2016. Подписано о печать 17.09.2018. Формат 80 * 84 'г. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 1.86. Уч.-изд. в. Т.68.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ИД «Юриспруденция». 115419. Москва, ул. Орджоникидзе. 11.
www.jurisudal.ru y-bookQmail ги

Создано о единичном исполнении ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117416 Москва. Нахимовский пр-т. д. 31. и. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru